



DOSSIER TECHNIQUE

XP 15

I) **Descriptif des éléments principaux**

Aile XP 15

a) Caractéristiques

Surface	15,5 m ²
Profil	Double surface 90%
Envergure	10 m
Allongement	6,45
Longueur	3,50 m
Poids	52 kg

b) Matériaux - Dimensions

PIECES	DIMENSIONS	MATERIAUX	TRAITEMENT
Quille	D. 54x2	6100 61 T6 ou 2017A	Anodisation
	Manchon D.50x1,3		
Bords d'attaque	Avant D.58,6x2	6100 61T6 ou 6061 T6	"
	Arrière D.54x2	2017A ou 610061 T6	"
	D.50x1,3	6100 61 T6 ou 6061 T6	"
Transversales	D.60,8x3	2017A	"
Mât	D.28x3	6100 61T6 ou 6061 T6	"
Montants de trapèze	D.35x2,9	2017A	"
Barre de contrôle	D.28x3	6100 61 T6 ou 6061 T6	"
Baguettes de calage	D.20x2	2017A	"
Lattes	D.10x0,8	7075 T6	"
Latte de nez	D.20x1	2017A	"
Câble sup latéral	D.4,7	7X7 Fil inox 302	Gaine PVC
Câble sup longitudinal avant	D.3,2	"	"
Câble sup longitudinal arrière	D.2,5	"	"
Câbles inf latéraux	D.3,2	"	"
Câbles inf. longitudinaux	D.3,2	"	"
Câbles étarquage	D.3,2	"	"
Cordes de rappel	D.1,8	"	"
Profilé d'accroche	Ep 6 mm	AL Mg Si 0,7 F27	Anodisation
Plaques de nez	Ep 3 mm	AU 4G	"
Plaques de liaison transversales	Ep 5 mm	AU 4G	"
Plaques de liaison B.A/transversales	Ep 4 mm	AU 4G	"
Etrier de nez		6005 AT6	
Etrier de transversale		6005 AT6	
Leviers d'étarquage		6005 AT6	
Embases de trapèze		AU 4G	
Etriers haut de trapèze		7020 T6	
Pied de mât		AU 4G	
Tête de mât		Nylon 6 SA	
Embases de transversales		AU 4G	Anodisation
Pattes à trous	Ep 2 mm	Inox 316 L	
Manilles		Inox	
Tissu extradados	180 gr/m2	Trilam	
Tissu bord d'attaque intrados	220 gr/m2	Polyester	
Visserie	D.6, D.8	Acier 80 kg/mm2	Zingage / bichromatage
Broches à billes	D.6	Inox 316 L	

c) Accroche tricycle

Constituée d'une pièce en nylon et d'un profil aluminium sur lequel vient se fixer l'axe d'accroche du tricycle (axe latéral). La pièce reçoit également la fixation du haut des montants de trapèze par l'intermédiaire d'une vis Ø 10 mm. Elle est pivotante autour de la quille afin d'assurer le débattement en roulis du tricycle. Le tangage est obtenu directement par rotation du tricycle autour de l'axe d'accroche.

d) Pliage

Le système de pliage est du type "parapluie". Les deux demi-transversales qui maintiennent les bords d'attaque ouverts sont retenues par plusieurs câbles fixés à l'arrière de la quille. La désolidarisation de ces câbles (1 broche à bille) permet le repliage de la structure, les deux bords d'attaque et les deux demies-transversales se plaçant les uns contre les autres. Le mât est emboîté sur un ergot. Le trapèze se démonte grâce à une broche à bille, ainsi que les câbles longitudinaux avants.

II) Epreuves en vol et au sol

L'aile XP 15 a été soumise au programme d'essais suivant :

– Tests de charge statique en positif, procédure

L'aile retournée est suspendue à un portique par le point d'attache du tricycle. Une charge de 2 472 kg de sacs de sable est disposée sur la voilure suivant la répartition indiquée sur le diagramme. Elle est ensuite soulevée par l'intermédiaire d'un palan, à une incidence d'environ 18° à la corde centrale. L'aile reste ainsi suspendue pendant plus de 2 mn. On peut lire une valeur de 2 524 kg sur le dynamomètre. Les déformations de la structure sont examinées. L'aile est reposée puis entièrement démontée afin de déterminer l'effet des contraintes sur chaque partie de l'appareil et de vérifier la non-rupture des pièces constitutives. Il est ainsi démontré une charge de rupture supérieure à 2 472 kg. Le poids propre de la voilure sustentatrice est de 38 kg (voile = 10,3 kg ; lattes = 4,7 kg ; bords d'attaque = 14 kg ; transversales = 9 kg). A la masse maximale autorisée de 450 kg, on obtient : $2\,472\text{ kg} = n \times (450 - 38) = 6 \times 412\text{ kg}$

Le facteur de charge à rupture est donc $n = 6\text{ g}$

Le facteur de charge limite n_2 est de 4 g.




– Tests de charge négatif

L'aile est cette fois suspendue à l'endroit sous le portique par le point d'attache du tricycle. Le test précédent est réitéré, pour une charge de 1 236 kg appliquée sur l'extrados de la voilure. Une fois suspendue, on peut lire la valeur de 1 288 kg sur le dynamomètre correspondant à $(3 \times 412\text{ kg}) + 52\text{ kg} = 1\,288\text{ kg}$. Aucune rupture n'est constatée.

Le facteur de charge en négatif à rupture est donc $n' = 3\text{ g}$

Le facteur de charge limite en négatif n_2 est de 2 g.

REPARTITION EN ENVERGURE (dans le sens de la corde)

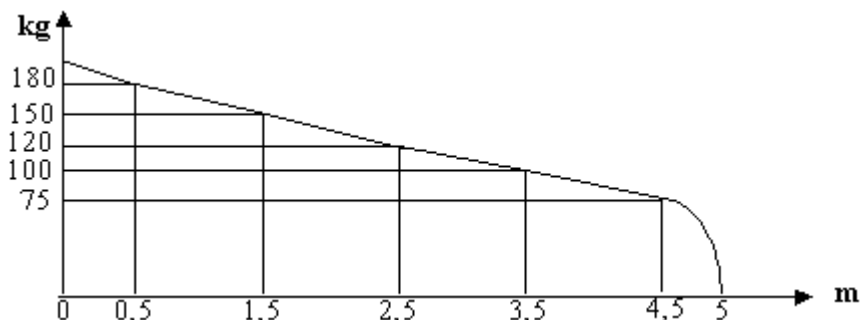

Pour ces deux tests, la résultante des charges est appliquée à 25% de la corde

L'aile XP 15 a effectué au cours de nos essais 60 à 80 heures de vol avec chacun des différents types de tricycles que nous commercialisons.

Les performances suivantes ont été démontrées :

	TWIN 503	TWIN 503 SL	TWIN 582 SL - BUGGY
Masse maxi au décollage	350 kg	350 kg	350 kg
Distance de roulement au décollage			
• à Masse Maxi	70 m	75 m	60 m
• avec 1 personne à bord	43 m	45 m	40 m
Distance de franchissement des 15 m			
• M.M	180 m	180 m	145 m
• 1 p	105 m	110 m	90 m
Distance de roulement à l'atterrissage			
• M.M	60 m	60 m	60 m
• 1 p.	45 m	45 m	45 m
Distance d'atterrissage après franchissement des 15 m			
• M.M	170 m	170 m	170 m
• 1 p	160 m	160 m	160 m
Vitesse de décrochage			
• M.M	60 km/ h	60 km/ h	60 km/ h
• 1 p.	50 km/ h	50 km/ h	50 km/ h
Vitesse minimale de sustentation avec moteur			
• M.M	65 km/ h	65 km/ h	65 km/ h
• 1 p.	55 km/ h	55 km/ h	55 km/ h
Vitesse minimale de sustentation moteur coupé			
• M.M	65 km/ h	65 km/ h	65 km/ h
• 1 p.	55 km/ h	55 km/ h	55 km/ h
Vitesse maximum en palier			
• M.M	110 km/ h	110 km/ h	135 / 140 km/ h
• 1 p.	125 km/ h	125 km/ h	125 km/ h
Vitesse de meilleur angle de montée			
• M.M	70 km/ h	70 km/ h	70 km/ h
• 1 p	60 km/ h	60 km/ h	60 km/ h
Vitesse optimale de montée			
• M.M	75 km/ h	75 km/ h	75 km/ h
• 1 p.	70 km/ h	70 km/ h	70 km/ h
Taux de montée Alt. 0			
• M.M	2 m/ s	2 m/ s	4 m/ s
• 1 p.	5 m/ s	5 m/ s	6,5 m/ s
Taux de montée Alt. 500 m			
• M.M	1,8 m/ s	2m/ s	3,5 m/ s
• 1 p.	4,5 m/ s	4,5 m/ s	6 m/ s
Taux de montée Alt. 1000 m			
• M.M	1,5 m/ s	1,7 m/ s	3,3 m/ s
• 1 p.	4 m/ s	4 m/ s	5,5 m/ s
Vitesse de chute hélice calée			
• M.M	3,5 m/ s	3,5 m/ s	3,5 m/ s
• 1 p	2,5 m/ s	2,5 m/ s	2,5 m/ s

Rapport des essais en vol

La mise au point de l'aile XP 15 a été réalisée grâce à 4 prototypes dont les premiers vols remontent au mois de Décembre 1991. Ces quatre appareils ont cumulé plus de 250 heures au cours des 480 vols d'essais réalisés sur les terrains d'Aubenas-Lanas et de Montélimar. Les mesures ont été effectuées avec les tricycles biplaces de notre gamme TWIN 503 et 503 SL, TWIN 582 SL, GTE 503 S et SL, GTE 582 S et SL au moyen d'un anémomètre Winter 6 FMS 401, étalonné grâce à l'utilisation d'un G.P.S. portable.

Le domaine de vol a été exploré de la vitesse de décrochage jusqu'à 1,1 la V.N.E. dans toutes les configurations utilisables de masses, de centrage et de puissance appliquée. Les différentes stabilités longitudinales et latérales ont été vérifiées dans toutes ces situations. Les efforts aux commandes ont été mesurés grâce à des capteurs placés sur une deuxième barre de pilotage pour vérifier leur correspondance à la norme anglaise BCAR/S. Ces essais renouvelés sur l'ultime version de l'aile ont permis de définir les performances qui apparaissent sur le dossier technique. Le domaine de vol utilisable a été limité à + ou - 30° d'assiette et 60° d'inclinaison afin de prévenir toute possibilité de vol négatif ou de dépassement de la V.N.E.

Le décrochage a été obtenu aux différentes charges et centrages utilisables. Un net renforcement des efforts au poussé, ainsi qu'un battement de la voilure dans sa partie centrale prévient de son apparition. La reprise de vitesse et la ressource entraînent une perte d'altitude d'une trentaine de mètres à la charge maximale. Les essais ont inclus des décrochages dynamiques (+ de 45° d'assiette), aux charges et centrages les plus extrêmes. L'abattée résultante est proportionnelle à l'angle d'assiette. La perte d'altitude consécutive atteint une quarantaine de mètres à la charge maximale. La ressource est rapide, même sans action du pilote sur la barre de contrôle. Le décrochage en virage entraîne une rotation rapide sur l'axe de lacet, suivie d'une reprise de vitesse et d'une ressource immédiate.

Comme toutes les ailes volantes (faible amortissement sur l'axe de tangage), des risques de passage par l'avant (tumbling) existent lors de la réalisation de décrochages en pente de montée. C'est pourquoi une interdiction portée dans les manuels d'utilisation limite les manoeuvres de décrochage à des configurations raisonnables : pente de descente, moteur réduit et augmentation progressive d'incidence.

Aucune vrille stabilisée n'a pu être réalisée, l'aile retrouvant une incidence normale de vol quelque soit l'action du pilote et la dissymétrie initiale. Il n'a donc pas été porté de mention particulière sur le manuel de vol à ce sujet. La V.N.E. a été déterminée en fonction de la vitesse maximale qu'il a été possible d'atteindre à pleine charge au cours des essais en vol (155 km/h). A cette vitesse 1.1 plus élevée que la V.N.E., aucun flutter ni perte de stabilité n'a été constaté. Il est par ailleurs impossible d'atteindre cette V.N.E. sans manoeuvres acrobatiques poussées du fait du moment de rappel en tangage positif de l'aile.

Le rappel au neutre en tangage a été vérifié en efforts et en déplacement pour tous les centrages accessibles par déplacement du point d'accroche, et pour les charges les plus extrêmes. De plus, des essais réalisés sur le véhicule test du DULV, en Allemagne, ont permis de vérifier la stabilité en tangage jusqu'à des incidences de -15° (tests réalisés pour déterminer le bon calage des dispositifs de rappel intégrés, des cordes de rappel et des floatings pour le maintien du vrillage).

La stabilité en roulis a été testée dans toutes les configurations de masse et de centrage. La maniabilité est satisfaisante à toutes les vitesses, le taux de roulis augmentant quand l'incidence diminue. A la vitesse de 72 km/h (soit 120 % de la Vmin) et à la masse maxi, le taux de roulis de 45° à 45° s'établit à 5 secondes. Il diminue jusqu'à 2,5 s à la vitesse max de 130 km/h.

Le décollage et l'atterrissage ont été pratiqués avec des vents de travers de plus de 30 km/h dans de bonnes conditions de sécurité. Ces essais ont été réalisés avec tous les tricycles de la gamme, aux charges les plus extrêmes.